



DEWALT®

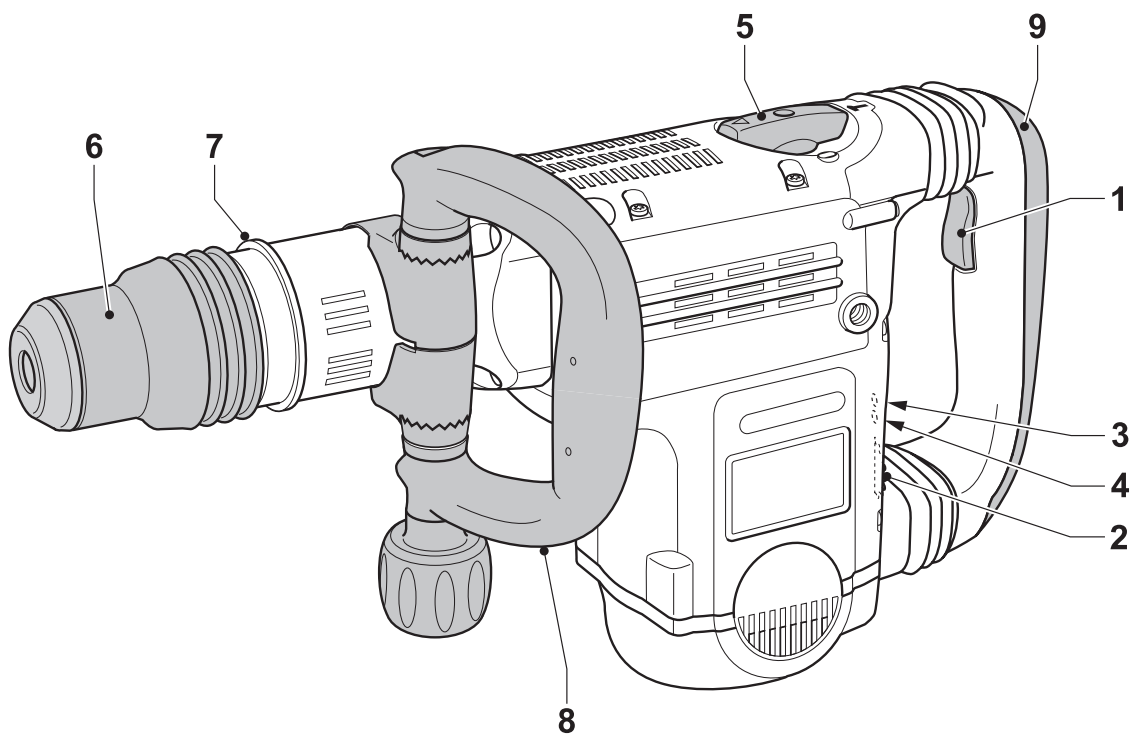


A

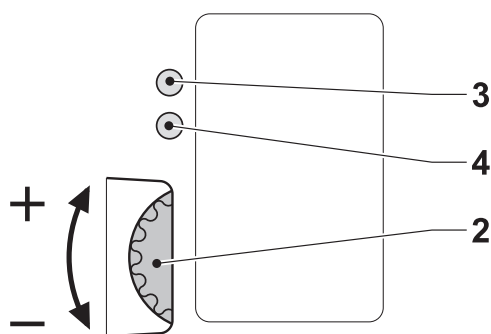


B

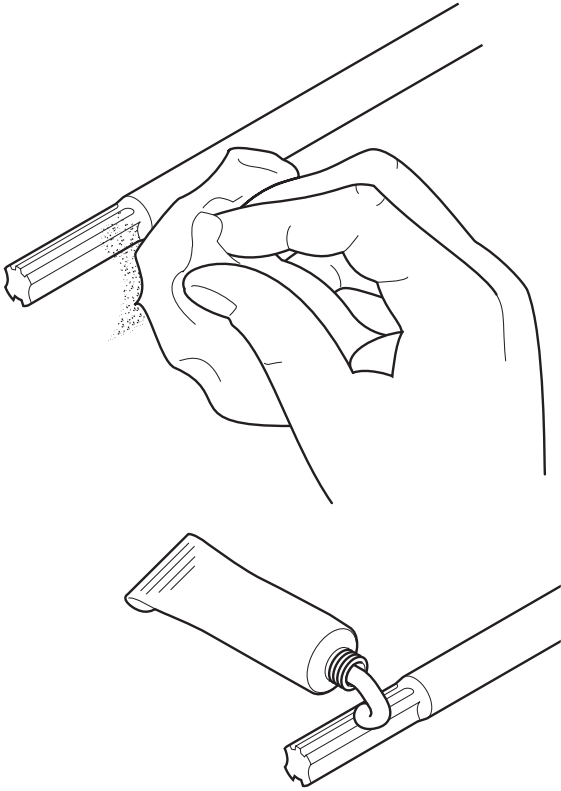


C1

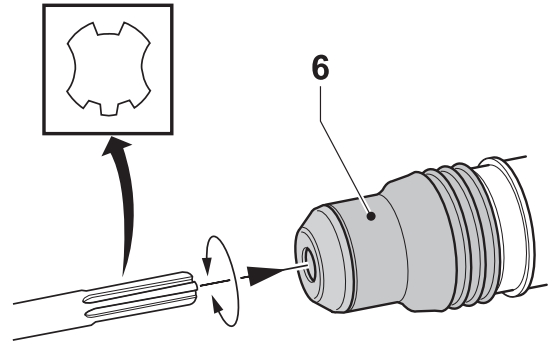


C2

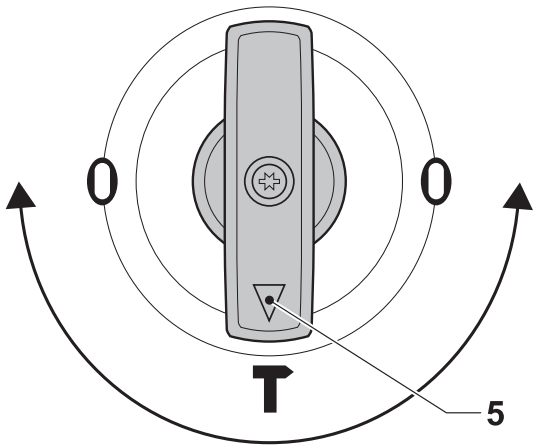


D1

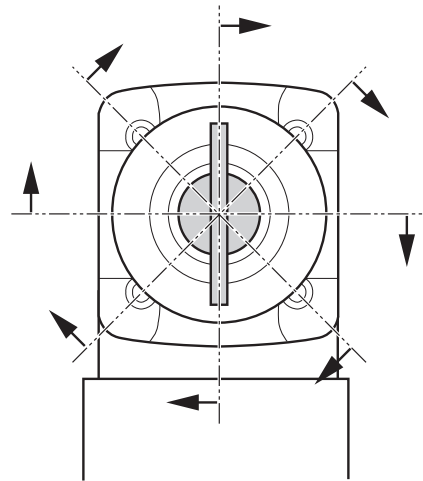


D2

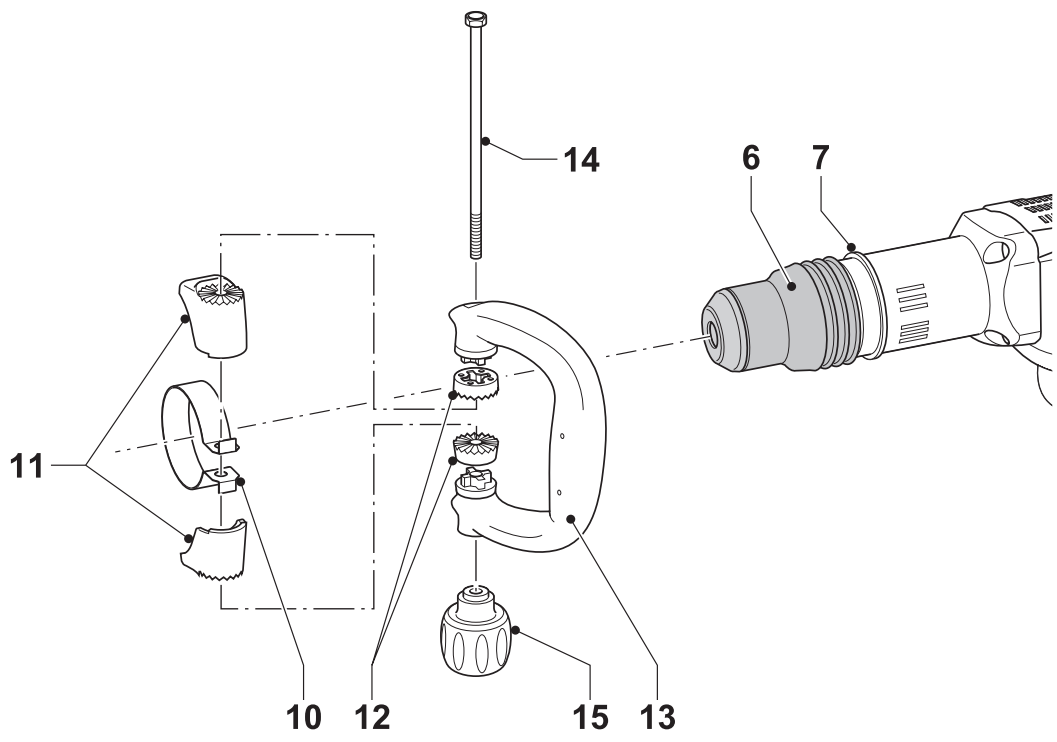

E

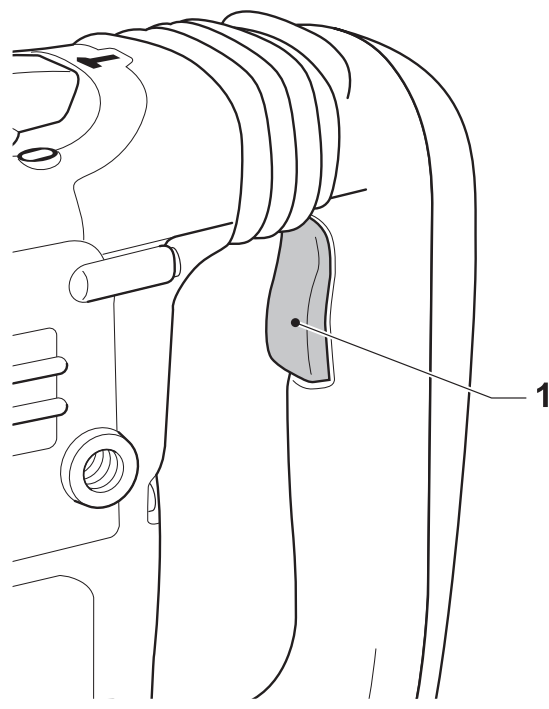

F

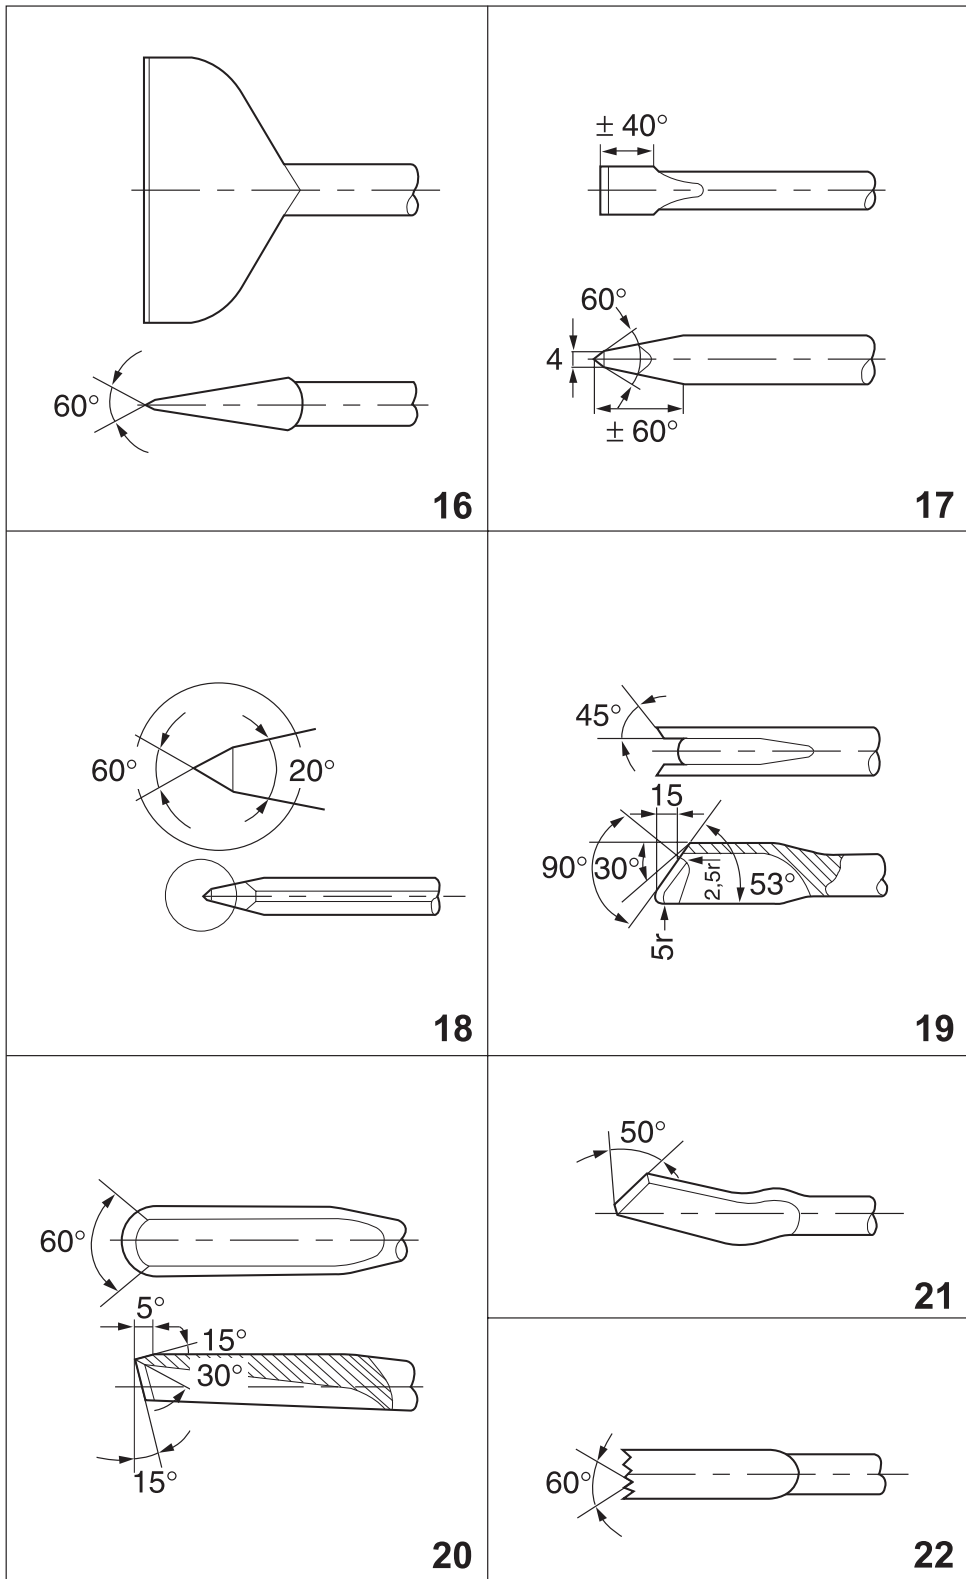

G

Serdeczne gratulacje!

Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.

Dane techniczne

		D25840
Napięcie	(V)	230
Pobór mocy	(W)	1300
Energia pojedynczego udaru	(J)	2 - 14
Pozycje dłuta		24
Uchwyt narzędziowy		SDS-max®
Masa	(kg)	7,2

Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:

Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A

W instrukcji tej zastosowano następujące symbole specjalne:



Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej wskazówki narażasz się na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!



Napięcie elektryczne

Kontrola zakresu dostawy

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- 1 młot wyburzeniowy
 - 1 dodatkowa rękojeść
 - 1 tuba smaru do chwytu narzędzia roboczego
 - 1 ścierka
 - 1 dłuto wąskie
 - 1 walizka transportowa (tylko modele K)
 - 1 instrukcja obsługi
 - 1 rysunek młota wyburzeniowego w rozłożeniu na części
- Sprawdź, czy młot wyburzeniowy i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

- Przed uruchomieniem młota wyburzeniowego dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Opis młota wyburzeniowego (rys. A i B)

Młot wyburzeniowy D25840 firmy DEWALT jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, a zwłaszcza do kucia bruzd i lekkich prac wyburzeniowych

- 1 Wyłącznik
- 2 Elektroniczny regulator energii udaru i prędkości obrotowej
- 3 Wskaźnik konieczności konserwacji
- 4 Wskaźnik zużycia szczotek
- 5 Przełącznik trybu pracy
- 6 Uchwyt narzędziowy
- 7 Pierścień zaciskowy
- 8 Rękojeść dodatkowa
- 9 Rękojeść główna

Łagodny rozruch

Funkcja ta zapewnia automatyczny płynny wzrost prędkości obrotowej po każdym załączeniu młota wyburzeniowego, dzięki czemu znacznie łatwiej utrzymać wiertło w żądanej pozycji w chwili rozpoczynania wiercenia i unika się szarpnięć przy kontynuowaniu wiercenia.

Elektroniczny regulator energii udaru i prędkości obrotowej

Elektroniczny regulator energii udaru i prędkości obrotowej (2) daje następujące korzyści:

- bez problemu można stosować narzędzia robocze o niewielkich wymiarach
- przy kuciu bruzd bądź wierceniu w miękkich lub kruchych materiałach kawałki wykruszonego gruzu są mniejsze
- łatwość prowadzenia dłuta przy precyzyjnym kuciu bruzd.

Wskaźniki konieczności konserwacji

Żółty wskaźnik zużycia szczotek (4) zapala się, gdy szczotki węglowe są prawie zużyte i powinno się je wymienić w ciągu najbliższych 8 godzin pracy. Czerwony wskaźnik (3) zapala się w razie wystąpienia usterki w młocie wyburzeniowym lub całkowitego zużycia szczotek.

Amortyzowana rękojeść główna

Amortyzatory w rękojeści głównej (9) absorbują wibracje, by nie przenosiły się na użytkownika. W ten sposób polepszono komfort obsługi.

Bezpieczeństwo elektryczne

Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej młota wyburzeniowego.



Młot wyburzeniowy DEWALT jest podwójnie zaizolowany zgodnie z normą EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.

Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki

Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być wymieniane tylko przez specjalistę elektryka. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Przedłużacz

Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymałe pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm². Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.

Montaż i regulacja



Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.

Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych SDS-max® (rys. C1 i C2)

Młot wyburzeniowy jest przystosowany do narzędzi roboczych SDS-max®. Przekrój chwytu narzędzia SDS-max® przedstawiono na rysunku C2.

- Oczyszczyć chwyt narzędzia roboczego i nasmaruj go.



Na chwyt narzędzia roboczego nanieś tylko niewielką ilość smaru. Nie smaruj samego narzędzia.

- Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt narzędziowy (6), wciśnij go i lekko obróć aż do zablokowania.
- Pociągając za narzędzie, sprawdź, czy prawidłowo się zablokowało. Osioły ruch

narzędzia w uchwycie narzędziowym wynosi kilka centymetrów.

- By wyjąć narzędzie robocze, pociągnij uchwyt narzędziowy (6) do tyłu i uwolnij narzędzie.

Pozycje dłuta (rys. rys. D1 i D2)

Dłuto może być ustawione i zablokowane w jednej z 24 pozycji (rys. D2).

- Przełącznik trybu pracy (5) obróć do pozycji „0”.
- Przekręć dłuto dożądanego położenia.
- Przełącznik trybu pracy (5) ustaw w pozycji „Tylko pobijanie”.
- Obróć dłuto aż do zatrzaśnięcia w swojej pozycji.

Elektroniczna regulacja energii uderu i prędkości obrotowej (rys. B)

- Obróć regulator (2) dożądanego pozycji. Obróć go do góry, by zwiększyć prędkość, lub do dołu, by ją zmniejszyć. Prawidłowe ustawienie jest kwestią doświadczenia. Przykład:
 - gdy bruzdy lub otwory mają być wykonywane w miękkich, kruchych materiałach lub gdy zależy nam na tym, by wyłom był możliwie mały, nastaw regulator na niską wartość;
 - przy wyburzaniu lub wierceniu w twardych materiałach nastaw regulator na dużą wartość.

Montaż dodatkowej rękojeści (rys. E)

Dodatkową rękojeść (8) można zamocować z lewej lub z prawej strony tak, by młotem wyburzeniowym mogły się posługiwać zarówno osoby lewo-, jak i praworęczne.



Przed rozpoczęciem pracy najpierw zawsze się upewnij, czy dodatkowa rękojeść jest prawidłowo zamontowana.

- Pierścień stalowy (10) przełóż przez uchwyt narzędziowy (6) i osadź na pierścieniu zaciskowym (7).
- Załóż elementy mocujące (11) na końce pierścienia stalowego.
- Załóż podkładki ustalające (12) na dodatkową rękojeść (13).
- Ściśnij elementy mocujące i załóż na nie dodatkową rękojeść. Dopilnuj, by zęby w podkładkach ustalających (12) zazębiły się z elementami mocującymi (11).

- Przelóż śrubę (14) przez rękojeść i nakręć na nią pokrętło zaciskowe (15), ale jeszcze go nie dokręcaj!
- Obróć rękojeść dodatkową do żądanej pozycji.
- Zamocuj rękojeść dodatkową w żądanej pozycji przez dokręcenie pokrętła zaciskowego (15).

Instrukcja obsługi



- Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
- Przed rozpoczęciem pracy zorientuj się, jak przebiegają rury i przewody elektryczne.
- Podczas pracy tylko lekko naciskaj młot wyburzeniowy (z siłą około 20 kg). Nadmierny nacisk nie zwiększa szybkości pracy, a jedynie ogranicza sprawność i ewentualnie skraca trwałość użytkową elektronarzędzia.

Załączanie i wyłączanie (rys. F)

- By załączyć młot wyburzeniowy, naciśnij dolną część wyłącznika (1).
- By wyłączyć młot wyburzeniowy, naciśnij górną część wyłącznika (1).

Kucie bruzd (rys. A)

- Włóż odpowiednie dłuto i zablokuj je w jednej z 24 pozycji.
- Elektroniczny regulator energii udaru i prędkości obrotowej (3) nastaw na żądaną wartość.
- Zamontuj rękojeść dodatkową (8) i ustaw ją w żądanej pozycji.
- Załącz młot wyburzeniowy i rozpocznij kucie.
- Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj młot wyburzeniowy. Wtyczkę kabla wolno wyjmować z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy młot jest wyłączony.

Różne wiertła i dłuta SDS-max® są dostępne jako akcesoria. By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego diler.

Konserwacja

Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają się dużą trwałością i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,

bezwaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.

Wskaźniki konieczności konserwacji (rys. B)

Żółty wskaźnik zużycia szczotek (4) zapala się, gdy szczotki węglowe są prawie zużyte. Po kolejnych 8 godzinach pracy szczotki ulegają kompletnemu zużyciu i silnik automatycznie się wyłącza.

- Szczotki węglowe nie mogą być wymieniane przez użytkownika. Oddaj młot wyburzeniowy do warsztatu serwisowego firmy DEWALT.

Zapalenie się wskaźnika (3) informuje, że konieczna jest konserwacja elektronarzędzia.

- Młot wyburzeniowy nie powinien być konserwowany przez użytkownika. Po około 150 godzinach pracy oddaj go do warsztatu serwisowego DEWALT. Gdyby przed tym terminem wystąpiły jakieś problemy, również zwróć się do serwisu DEWALT.

Konserwacja narzędzi roboczych (rys. G)

Zawczasu konserwuj swoje narzędzia robocze, by w ten sposób zwiększyć ich trwałość użytkową.

- Szlifuj dłuta przy użyciu ściernic. Na rysunku G podano prawidłowe kąty dla następujących dłu:
 - dłuto szerokie (16)
 - dłuto płaskie (17)
 - dłuto wąskie (18)
 - dłuto do bruzd (19)
 - dłuto wklęsłe półokrągłe (20)
 - dłuto wygięte (21)
 - gradzina (22).



Dłuta te mogą być ostrzone tylko ograniczoną ilość razy. W razie wątpliwości zasięgnij porady u swojego diler.



Uważaj, by krawędź ostrza nie zabarwiła się wskutek nadmiernego nacisku, gdyż świadczy to o rozhartowaniu narzędzia roboczego.



Smarowanie

Młot wyburzeniowy nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.



Czyszczenie

Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką szmatką.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.

Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Deklaracja zgodności z normami UE



D25840

Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane elektronarzędzie zostało wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 oraz EN 61000-3-3.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych na tylnej okładce instrukcji obsługi.

Poziom ciśnienia akustycznego	
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Moc akustyczna	105 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego	2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności mocy akustycznej	2,8 dB(A)

Ważona wartość skuteczna przyspieszenia:
Zmierzona według normy EN 50144 6,9 m/s²
Zmierzona według normy EN 60745 12,1* m/s²
* Dokładność pomiaru według normy EN 12096: 3,6 m/s²

Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 24.06.2005r.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.

Przechowuj na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie „elektonarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a. **Utrzymuj porządek w miejscu pracy.** Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
- b. **Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
- c. **Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy.** Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a. **Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.** Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b. **Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.** Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
- c. **Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci.** Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- d. **Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.** Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.

Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- e. **Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.** Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f. **Jeśli praca na wolnym powietrzu jest nieunikniona, należy zastosować wyłącznik przeciążeniowy.** Zastosowanie przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo osób

- a. **Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.** Moment nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
- b. **Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.** Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
- c. **Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest wyłączony.** Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
- d. **Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.** Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może doprowadzić do urazu ciała.
- e. **Nie pochylaj się za bardzo do przodu!** Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwi zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f. **Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać

pochwycone przez obracające się części narzędzia.

- g. **Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.** Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
4. **Obsługa i konserwacja elektronarzędzi**
- a. **Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania.** Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
 - b. **Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem.** Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
 - c. **Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
 - d. **Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.** Narzędzia używane przez niedoświadczoną osobę są niebezpieczne.
 - e. **Utrzymuj elektronarzędzia w nienaganym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.** Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 - f. **Narzędzia do cięcia powinny być naostrzone i utrzymane w czystości.** Starannie konserwowane narzędzia, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
 - g. **Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno warunki pracy, jak i przeprowadzaną czynność.** Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.

5. Serwis

- a. **Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel i przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.** Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

- **Przy używaniu wiertarek udarowych zakładaj nauszniki ochronne.** Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.

ADNOTACJA Wymieniona powyżej wskazówka nie musi być stosowana dla wiertarek bez udaru

- **Korzystaj z dodatkowych rękogłoseści należących do zakresu dostawy elektronarzędzia.** Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
- **Gdy istnieje niebezpieczeństwo przewiercenia ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego przewodu zasilającego, trzymaj wiertarko-wkrętarke za izolowane rękogłoseści.** Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z odkrytymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętarke, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w razie natrafienia na będący pod napięciem przewód.

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy młotów wyburzeniowych

- Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
- Używaj należących do zakresu dostawy dodatkowych rękogłoseści. Utrata kontroli nad młotem wyburzeniowym może stać się przyczyną obrażeń ciała.
- Przed użyciem młota wyburzeniowego sprawdź, czy dłuto jest ustalone w swojej pozycji.
- W niskich temperaturach lub gdy młot wyburzeniowy nie był używany w dłuższym okresie czasu, przed użyciem załącz go na kilka minut bez obciążenia.
- Zawsze mocno trzymaj młot wyburzeniowy obydwiema rękami i zachowuj stabilną postawę.
- Przy pracy na wysokości upewnij się, czy znajdujący się poniżej obszar jest odpowiednio zabezpieczony.

- By nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy w obszarze kucia nie przebiegają przewody elektryczne.
- Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie dotykaj dłuta ani sąsiadujących z nim elementów, gdyż mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia skóry.
- Przewód przyłączeniowy zawsze prowadź z tyłu – z dala od dłuta.

DEWALT


Warunki gwarancji:


Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze ściernie, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.


1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.


9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów, a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

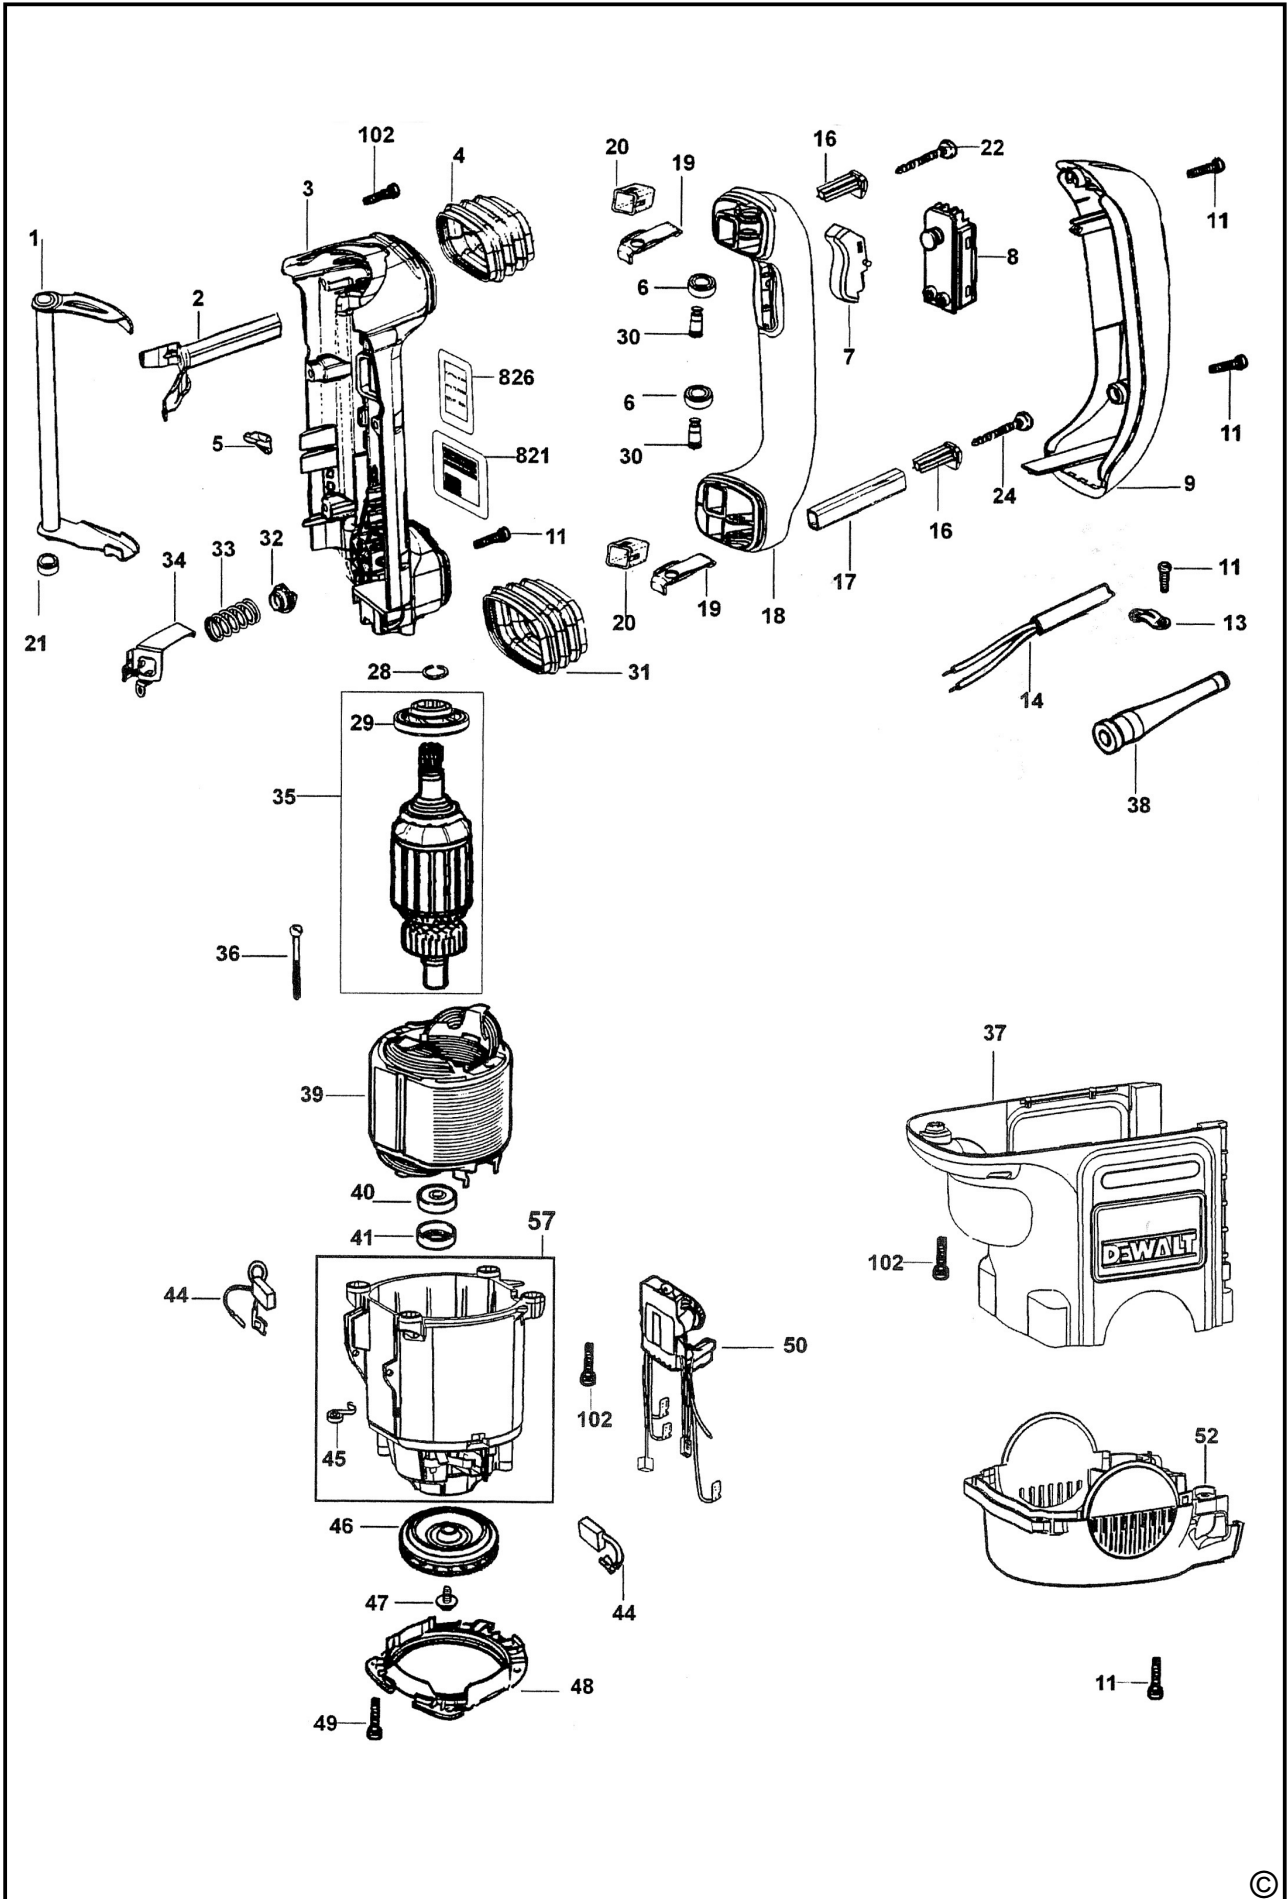


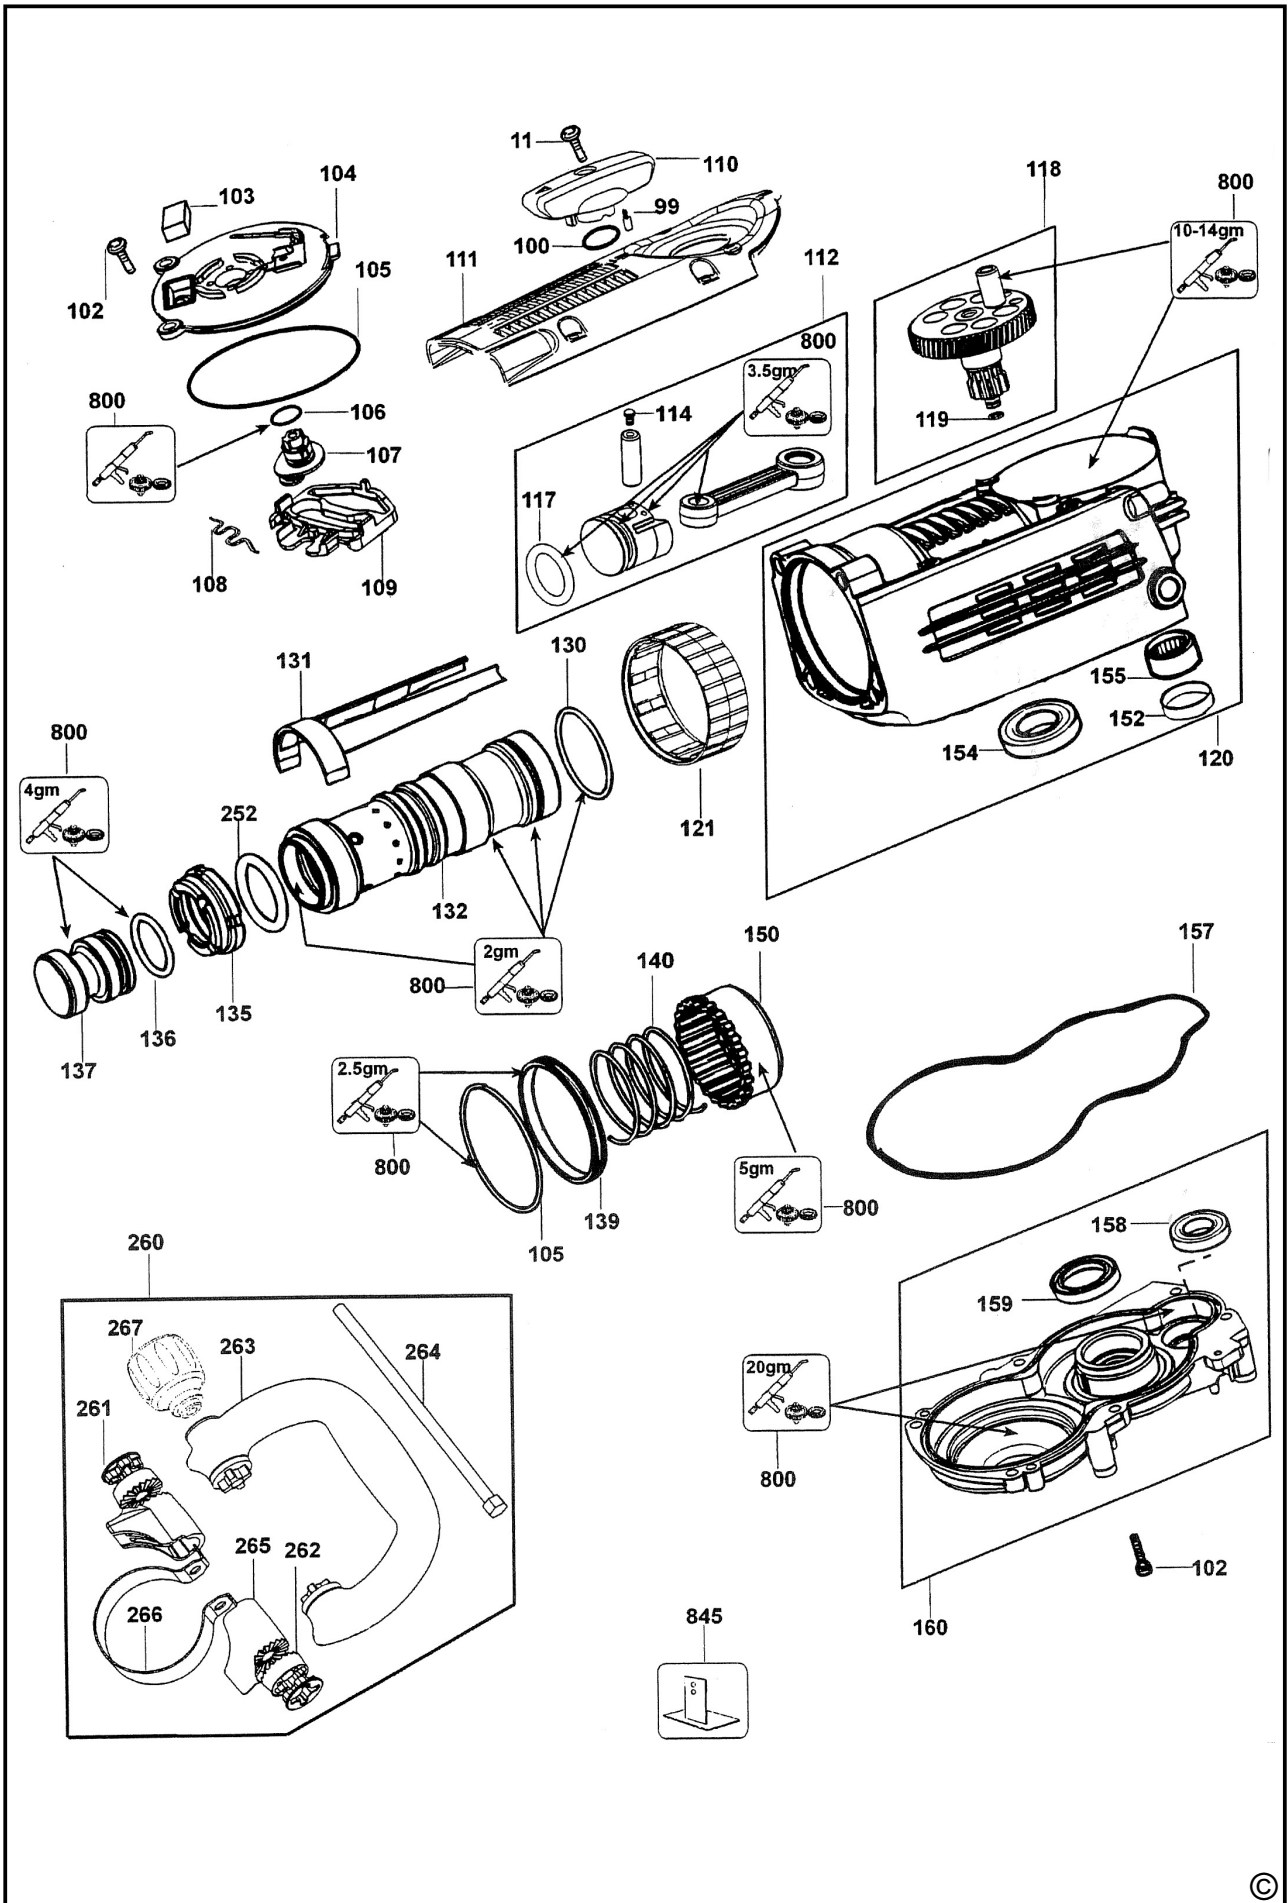

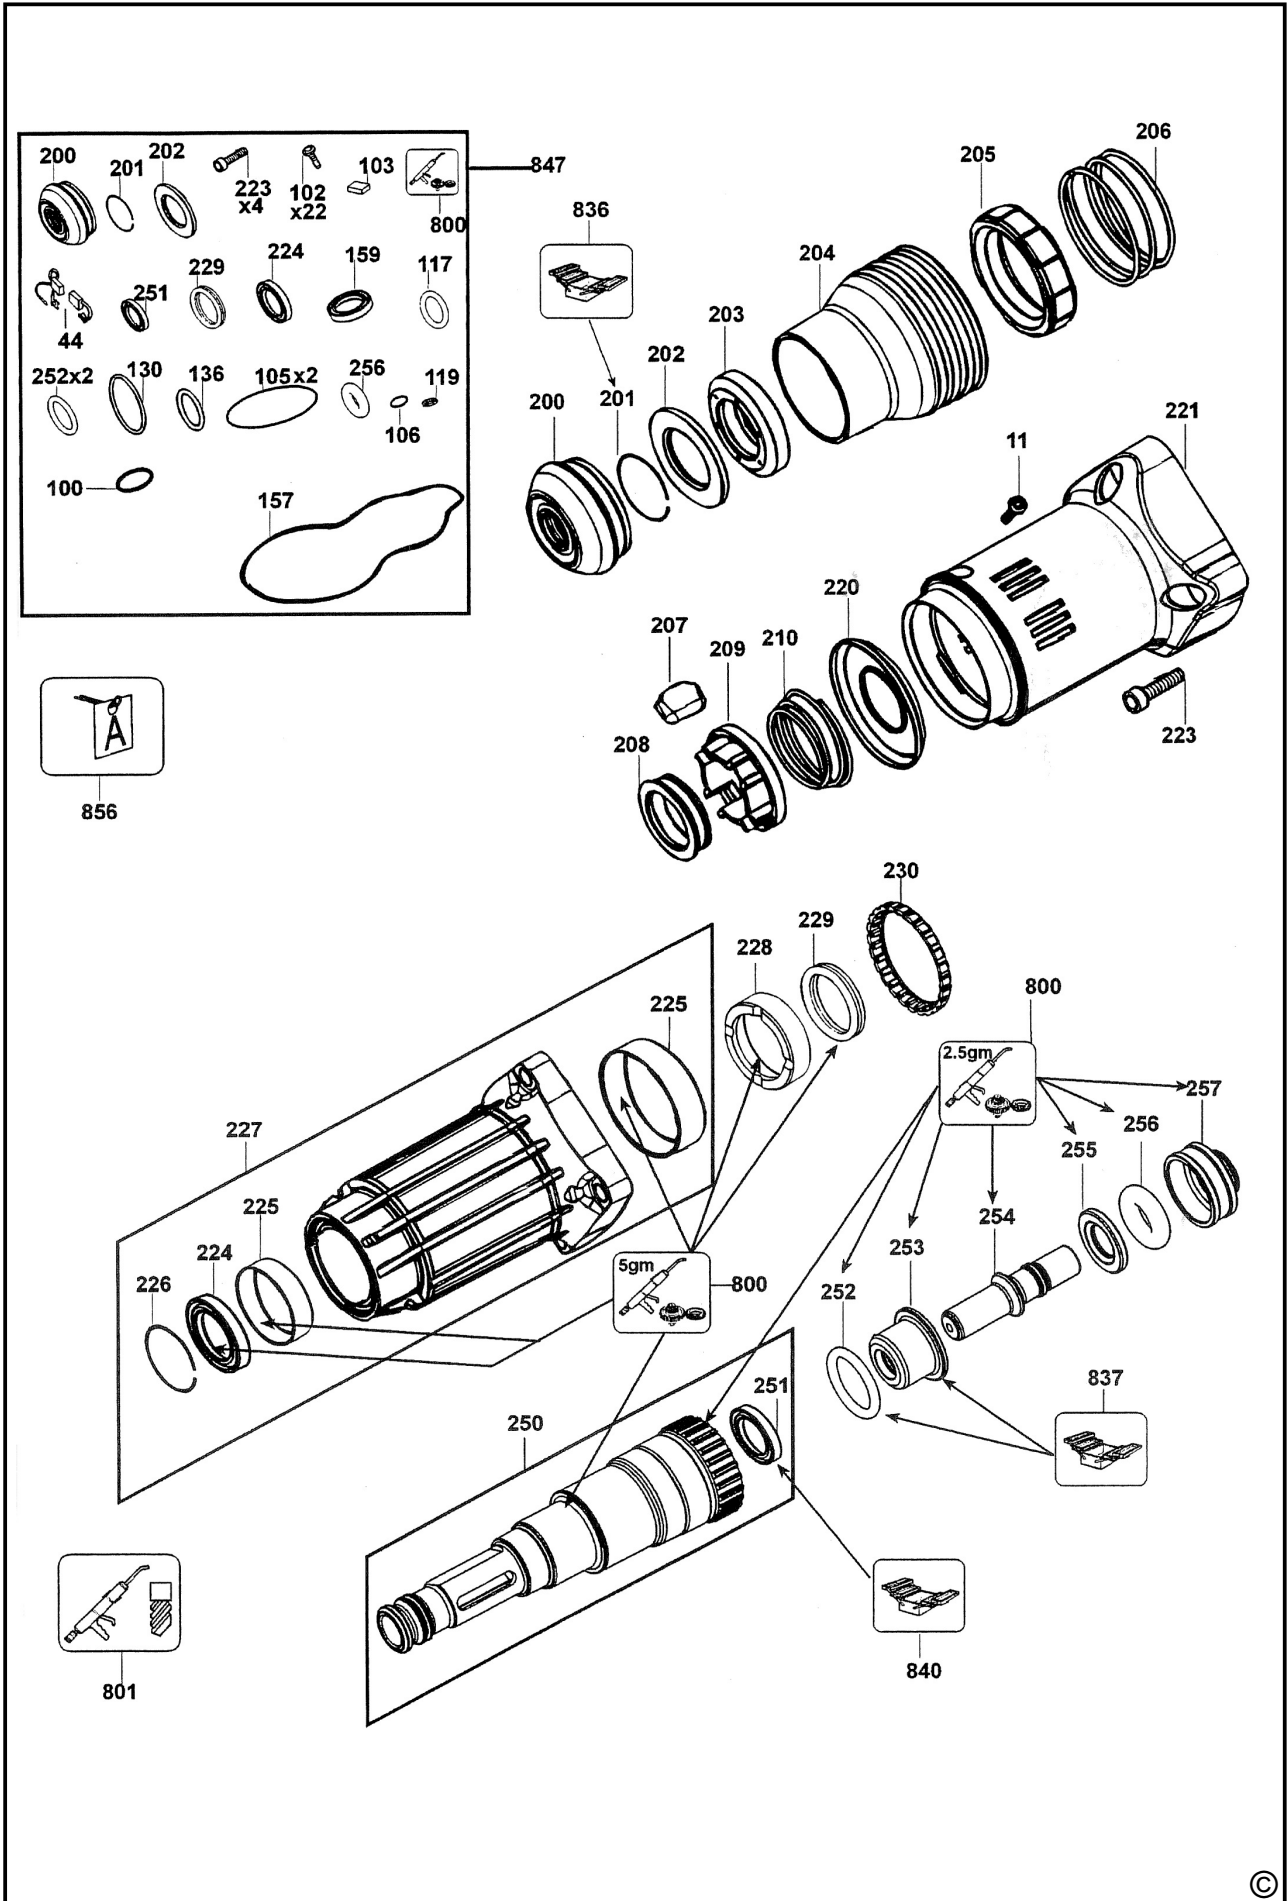

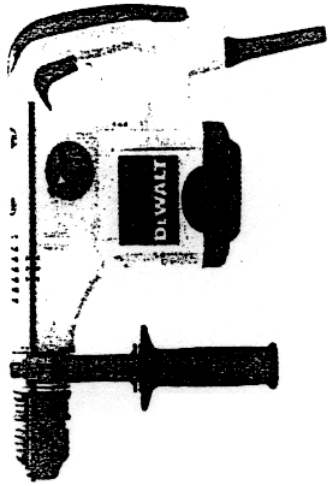

DEWALT®

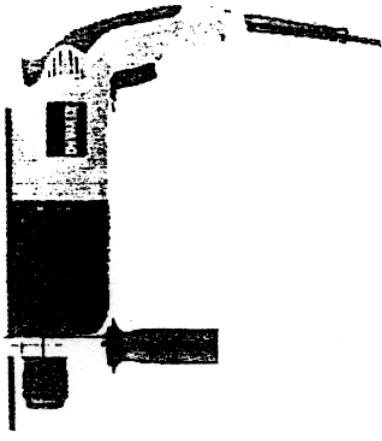


*Regularnie czyść i smaruj
trzonki narzędzi.*


*Wydłuża to znacznie żywotność
i poprawia parametry pracy młotów.*



Żywotność

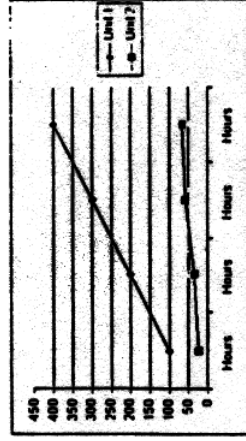

Parametry

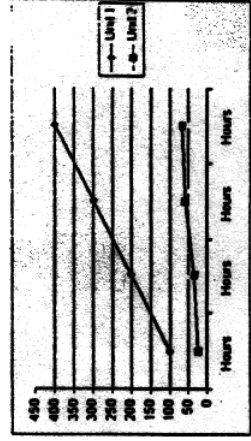

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST

DEWALT[®]

CZ měsíců
H hónap

12

PL miesięcy
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis